



ООО «Колабыт»

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Заполярный

«29» апреля 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Начальник АК г. Заполярный - С.Н. Коробко

Ст. механик АК г. Заполярный - А.Н. Гаджимурадов

Контролер ТС АК г. Заполярный - Д.А. Кузнецов

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль	Toyota FORTUNER	АК г. Заполярный
вид имущества	наименование имущества	местонахождение имущества

Год выпуска:	2020	Государственный регистрационный номер:	А 441 OM 51rus
Заводской (VIN) №:	MR0KX3FS400812935	Инв. №:	ОЦ-001026

Условия проведения осмотра:

Крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра:

Пробег с начала эксплуатации – 154 356 км.
Автомобиль после дорожно-транспортного происшествия.
1. Накладка порога правого - изгиб, отрыв фрагмента в передней части;
2. Бампер передний - разрушение в передней части;
3. Расширитель переднего бампера левый - отрыв фрагмента;
4. Подкрылок передний левый - трещины, отрывы;
5. Фара левая - отрыв части корпуса;
6. Молдинг решетки радиатора - отрыв крепления;
7. Крыло переднее левое - изгибы, заломы, складки, S-более 50%;
8. Расширитель переднего левого крыла - отрыв фрагмента;
9. Лобовое стекло - трещины;
10. Корпус зеркала ЗВ левого - отрыв;
11. Привод колеса переднего левого - отрыв;
12. Стойка стабилизатора передняя левая - изгиб;
13. Наконечник рулевой тяги передней левой - отрыв фрагмента;
14. Рычаг передней подвески левый - отрыв фрагмента шаровой опоры;
15. Рама кузова - залом в передней части;


16. Решетка радиатора - трещина в верхней левой части;
17. Дверь передняя левая - изгибы, заломы, складки, S-более 50%;
18. Накладка порога левого - разрушение;
19. Порог левый - изгибы, заломы, складки, S-более 50%;
20. Дверь задняя левая - изгибы, заломы, складки, S-более 50%;
21. Расширитель заднего левого крыла - отрыв фрагмента;
22. Диск колеса заднего левого - задиры металла;
23. Расширитель заднего бампера левый - отрыв фрагмента;
24. Бампер задний - трещины в левой части;
25. Подушка безопасности переднего пассажира (торпедо) - активирована;
26. Торпедо - разрыв в правой части;
27. Подушка безопасности водителя (руль) - активирована;
28. Подушка безопасности левая потолочная - активирована;
29. Обивка потолка - заломы, разрывы;
30. Подушка безопасности водителя (коленная) - активирована;
31. Ремень безопасности водителя - активирован;
32. Подушка безопасности спинки водительского сидения - активирована;
33. Обивка спинки сидения водителя - разрыв;
34. Набивка спинки сидения водителя - разрыв;
35. Подушка безопасности спинки сидения переднего пассажира - активирована;
36. Обивка спинки сидения переднего пассажира - разрыв;
37. Обивка спинки сидения переднего пассажира - разрыв;
38. Ремень безопасности переднего пассажира - активирован;
39. Подушка безопасности правая потолочная - активирована;
40. Фара правая - отрыв крепления.

Выводы комиссии: Автомобиль находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения, при отсутствии технической возможности его осуществления.

Председатель комиссии:
Начальник АК г. Заполярный

Ст. механик АК г. Заполярный

Контролер ТС АК г. Заполярный

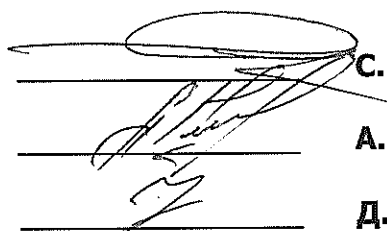

С.Н. Коробко

А.Н. Гаджимурадов

Д.А. Кузнецов